2015年関東・東北豪雨災害土木学会・地盤工学会合同調査団関東グループ 速報会 平成27年12月15日13:30-16:30・主婦会館7Fカトレア(東京都四ツ谷)

# 平成27年9月関東・東北豪雨(153) (15

櫻井正明 SAKURAI MASAAKI


(日本地すべり学会災害調査チーム)

#### 平成27年9月関東・東北豪雨の概要

- 平成27年9月9~11日
- ・台風18号等の影響で線状降水帯が形成され、 関東・東北で記録的な大雨
- 鬼怒川などの河川氾濫とともに、土砂災害が 発生
- ・ 人的被害: 死者8名(土砂災害による死者1名)

#### 死者の状況(消防庁調べ)

区分		死亡時の状況		性別	備考
宮城県	栗原市	軽自動車が流された	40	女	
		行方不明、熊川で発見	60	男	
	常総市	水田に倒れていた	50	男	
茨城県		浸水地域から発見	70	男	
	境町	自宅を自転車で出たまま行方不明	40	男	
	鹿沼市	住宅に土砂流入	60	女	土砂災害
栃木県	日光市	排水溝に転落	20	男	
	栃木市	水没した車から発見	60	男	

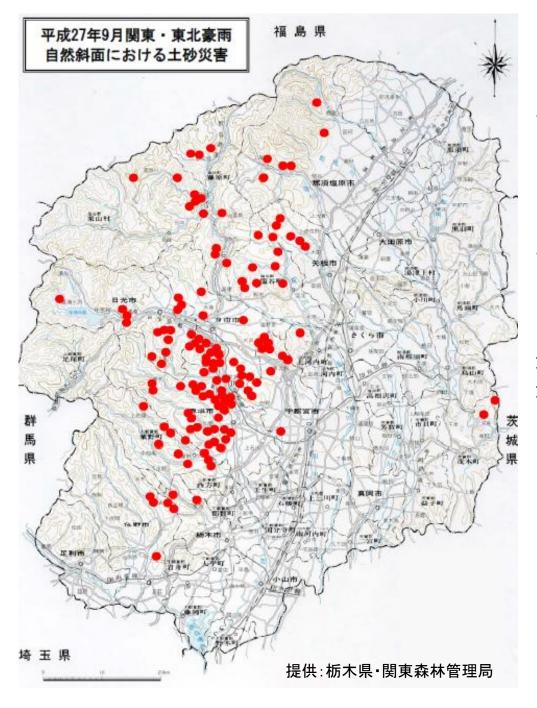

#### 栃木県における斜面災害

・降水量が多かった区域に集中して発生している。 鬼怒川上流域~鹿沼付近

・広い範囲に災害地が点在しているために、災害地の地形・地質は多様である。

地形:大起伏山地~小起伏山地

地質:火成岩類、第4紀火山、

付加体、新第三系、

関東ロームなど

個々の斜面災害は、それぞれ特徴を持っている。



火山岩分布地の表層崩壊



段丘堆積物・堆積岩の渓岸崩壊


- ここでは、代表的な斜面災害 2箇所について、 報告する。
  - 鬼怒川上流域の大起伏山地・花崗岩類: 芹沢地区
  - 関東平野に面した小起伏山地・関東ローム:白石川

#### 芹沢地区(日光市)


- 地質:花崗岩類(流紋岩質の貫入岩あり)
- 集落背後の斜面から土砂流出(土砂流)
- 被害状況
  - 負傷者2名、家屋全壊5戸、半壊2戸
  - 市道芹沢線が分断、住民25名が一時孤立
- ・ 土砂生産の形態は多様である。
  - 深層崩壊
  - 谷侵食・渓岸崩壊(谷内堆積物を侵食)
  - 表層崩壊・ガリー侵食
- ・ 谷内に、厚い堆積物(角礫層など)が形成されている 区間がある。
- ・斜面の表層に火山灰層が分布しており、長期間、安定していたと見られる斜面が多い。
- 近年に大きな災害は記録されていない。

# 芹沢地区・災害時の気象

国土交通省雨量観測所:芹沢地区から1.5km

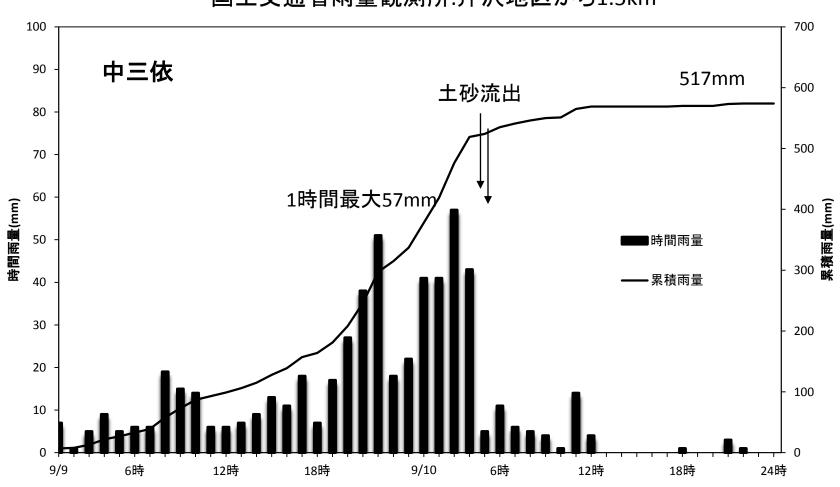

#### 芹沢地区平面図

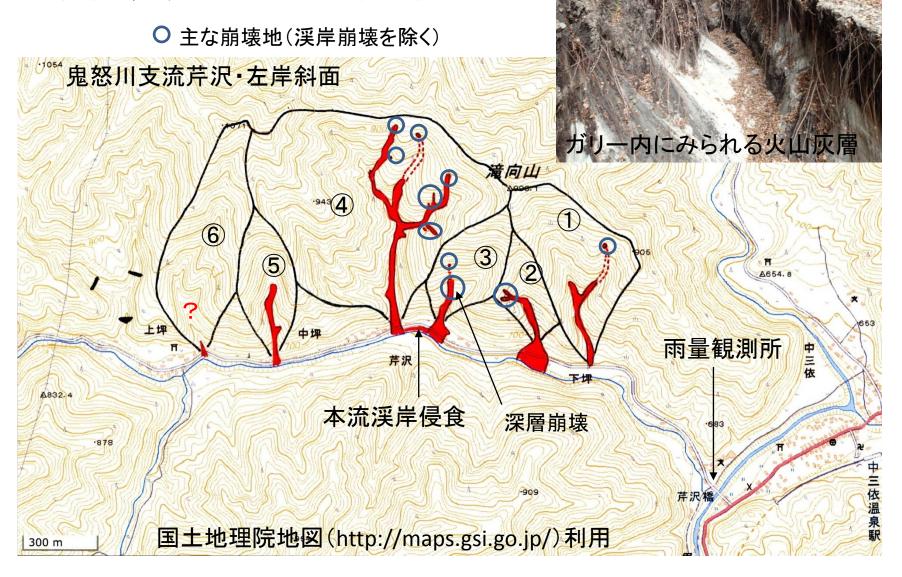

## 芹沢地区・各支沢の状況

区分 流域面積 (ha)			主な現象		火山灰層 の有無	備考
1	下坪沢	19.0	表層崩壊/ガリー侵食	土砂流(複数回)	0	
			谷侵食/渓岸崩壊			
2	無名	6.0	表層崩壊(2箇所)	土砂流	Δ	
3	滝向沢	9.5	深層崩壊(上方に表層崩壊)	流動化•土砂流	0	家屋被災
4	中坪下沢	59.2	表層崩壊(3箇所)/ガリー侵食	土砂流(複数回)	Δ	農業用水取水
<b>⑤</b>	中坪上沢	9.3	谷侵食/渓岸崩壊	土砂流	0	
<b>6</b>	ウドン沢	20.1	(?)	土砂流	(?)	

- 場所により、多様な土砂移動が見られる。
- 複数の土砂移動現象が重なって発生している。
- 小流域・斜面内には、角礫を含む堆積物(火山灰層を含む)が形成されている。
- 支沢の流出土砂により、芹沢本流の河床が上昇し、渓岸侵食等が発生した。



#### 斜面崩壊

#### (深層崩壊)

- ③滝向沢
- •深層崩壊(長さ40m、幅20m、深さ10m)が 発生し、流出土砂により、家屋が被災し た。
- •古い堆積物(角礫を含む)が崩落している。
- •崩壊後、堆積土砂が侵食を受けている。
- •上方に、表層崩壊が発生している。



基岩






#### 谷の開析

(縦侵食・渓岸崩壊)

#### ⑤中坪上沢

- 谷内を、角礫を主体とした堆積物 (火山灰層を含む)が埋めている。
- ・上流から流下した表流水が、激しい 縦侵食を引き起こしている。
- •谷の縦侵食にともない、両岸の斜面 に、渓岸崩壊が生じている。



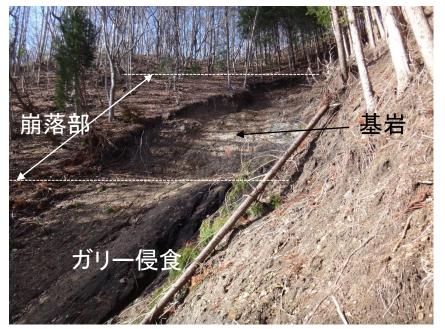



#### 斜面崩壊・侵食 (表層崩壊・ガリー侵食)

#### 4中坪下沢

- ・表層崩壊地(長さ20m、幅15m、深さ0.5-1m)が発生し、崩壊土砂が流下している (基岩露出)。
- ・表層崩壊地付近からガリー侵食が発生 し、下流では谷の縦侵食を引き起こして いる(角礫を含む堆積物を侵食)。





#### 谷内の土砂移動

(下流区間の侵食・堆積)

- 4中坪下沢下流
- •数度にわたって、流出土砂が堆積した (厚さ1~2m)。
- ・堆積土砂上面を流れた流水により、渓岸の侵食・崩壊が堆発生している。
- •その後の出水により、積土砂が再侵食を受けている。






#### 白石川(日光市岩崎)


- ・ 地質:基盤岩は付加体(粘板岩・チャート)であり、緩 斜地では、 関東ローム(軽石層を含む)が表面を 覆っている。
- 凹地に堆積した関東ローム(軽石主体)が崩落し、崩落した土砂が土砂流となって流下した。
  - 深層崩壊 幅80m、長さ350m、深さ8m (硬質な基盤岩は崩落していない)
  - 火山灰・軽石からなる土塊が遠方まで到達している (1.6km)。
- ・ 土砂流は、武子(たけし)川に到達
  - 土砂流の流下 長さ1.8km、幅 60~80m(中流)
  - 到達地点は、武子川が決壊して洪水流が侵入しているために詳細は不明である。
- 被害状況
  - 県道、家屋、耕地に土砂流入

# 白石川・災害時の気象

気象庁アメダス: 白石川から4.5km

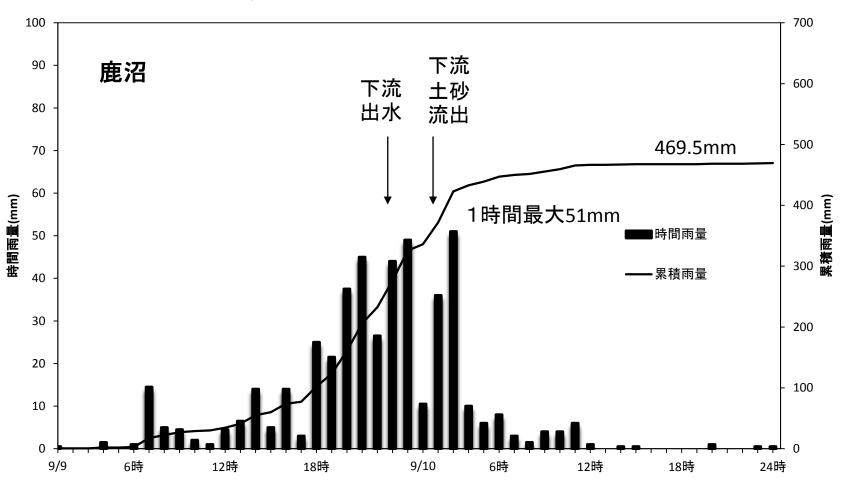

# 白石川斜め写真

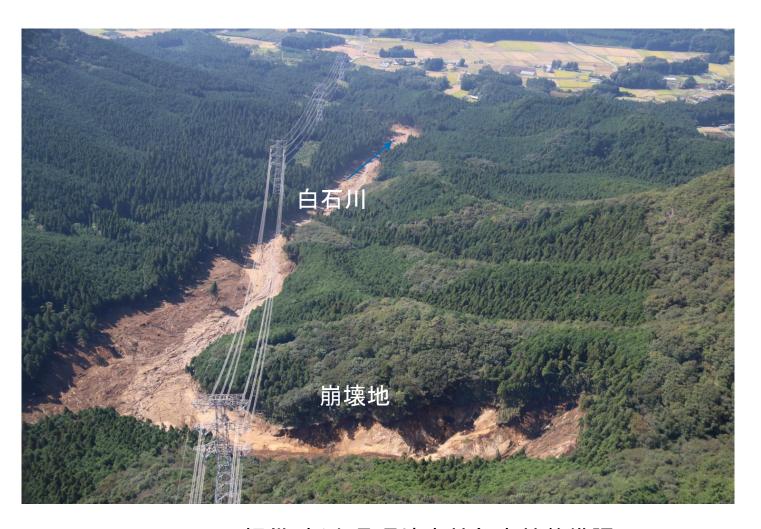

提供:栃木県環境森林部森林整備課

## 白石川平面図









左岸に乗り上げた箇所(痕跡が高し

谷内の流下状況



# 県道下流の 堆積状況

土塊堆積

